



Notas relativas às instruções

Ao trabalhar em zonas com risco de explosão, a segurança de pessoas e equipamentos depende do cumprimento dos regulamentos de segurança relevantes. As pessoas que são responsáveis pela montagem e manutenção têm uma responsabilidade especial. Para isso, é necessário um conhecimento preciso das disposições e determinações válidas.

As instruções resumem as mais importantes medidas de segurança e devem ser lidas por todas as pessoas que trabalham com o produto para que elas sejam familiarizadas com o correto manuseio do produto.

As instruções devem ser conservadas e estar disponíveis em todo o tempo de vida do produto.

Descrição

As entradas de cabo tipo 07-925-...../..... até tipo 07-929-...../..... são conectores com os quais cabos elétricos à prova de explosão são introduzidos diretamente em invólucros Ex d.

A entrada de cabo é constituída por uma luva de encaixe metálica na qual está embutido um condutor flexível, observando o relaxamento de tensão e a proteção contra chama de retorno.

No lado da área d, estão dispostos fios individuais para a conexão dos equipamentos.

O comprimento dos fios de conexão e do cabo é calculado de acordo com a aplicação em questão.

Proteção contra explosão

Marcação

ATEX

⊕ II 2 G Ex db IIC

⊕ II 2 D Ex tb IIIC

0044

IECEX

Ex db IIC

Ex tb IIIC

Certificado de teste

PTB 03 ATEX 1197 U

IECEX PTB 13.0050U

Temperatura ambiente

Depende da instalação e da fiação

Temperatura de utilização dos cabos

Para instalações fixas

H05RNF/A05RNF -40 °C a +60 °C
(-40 °F a +140 °F)

H07RNF/A07RNF -40 °C a +60 °C
(-40 °F a +140 °F)

H05GG-F -40 °C a +110 °C
(-40 °F a +230 °F)

H05VV-F -40 °C a +70 °C
(-40 °F a +158 °F)

LiYCY-220 -30 °C a +80 °C
(-22 °F a +176 °F)

NSSHÖU -40 °C a +90 °C
(-40 °F a +194 °F)

Ölflex Classic -40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Ölflex-CY -40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Ölflex Heat -60 °C a +110 °C
(-76 °F a +230 °F)

OZOFLEX Plus -40 °C a +90 °C
(-40 °F a +194 °F)

RADOX 125 -40 °C a +110 °C
(-40 °F a +230 °F)

RADOX 155 -60 °C a +110 °C
(-76 °F a +230 °F)

RG 178 LFH -30 °C a +105 °C
(-22 °F a +221 °F)

RG 179 LFH -30 °C a +105 °C
(-22 °F a +221 °F)

RG 58 C/U -40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Unitronic LiYCY -40 °C a +80 °C
(-40 °F a +176 °F)

Permitido para as zonas

1 e 2

Dados técnicos

Informações elétricas

Tensão nominal: máx. 1140 V

Seção transversal da conexão:
0,2 mm² a 185 mm²

Corrente nominal máxima:

0,2 mm² 3,0 A

0,3 mm² 4,5 A

0,35 mm² 5,5 A

0,5 mm² 7,5 A

0,75 mm² 10 A

1,0 mm² 12 A

1,5 mm² 15 A

2,5 mm² 21 A

4,0 mm² 28 A

6 mm² 36 A

10 mm² 50 A

16 mm² 67 A

25 mm² 90 A

35 mm² 110 A

50 mm² 140 A

70 mm² 170 A

95 mm² 205 A

120 mm² 240 A

150 mm² 275 A

185 mm² 310 A

Material da manga

Metal,
brilhante, esmaltado ou galvanizado

Diâmetro externo da luva

15 mm a 90 mm
(0,59 in a 3,54 in)

Comprimentos das ranhuras da luva

L ≥ 12,5 mm (0,49 in)

L ≥ 25 mm (0,98 in)

L ≥ 40 mm (1,57 in)

Dimensões

Consulte a Ficha de dimensões separada

Instruções de segurança

A entrada de cabo é apropriada para utilização nas zonas 1 e 2.

A entrada de cabo só deve ser utilizada para a finalidade permitida. Instalação incorreta pode causar funcionalidade defeituosa ou a perda da proteção contra explosão.

Na medição da capacidade de corrente máxima dos fios de conexão, deve-se levar em conta o calor inerente e o aquecimento do invólucro no local de instalação à máxima temperatura ambiente permitida.

A utilização em áreas diferentes das indicadas ou a modificação do produto por outro que não o fabricante é proibida e isenta a BARTEC de responsabilidade por defeito e outras responsabilidades.

Devem ser observadas todas as normas legais em geral vigentes e outras diretrizes obrigatórias de segurança do trabalho, proteção contra acidentes e proteção ambiental.

A entrada de cabo só deve ser utilizada quando estiver limpa e em perfeito estado. Não são permitidas adaptações e modificações.

Marcação

Os pontos particularmente importantes destas instruções são marcados com um símbolo:

PERIGO

PERIGO indica um risco que resulta em morte ou lesão grave se não for evitado.

ATENÇÃO

ATENÇÃO indica um perigo que pode resultar em morte ou lesão grave se não for evitado.

CUIDADO

CUIDADO indica um perigo que pode resultar em lesões se não for evitado.

AVISO

AVISO indica medidas para evitar danos materiais.

Nota

Notas importantes e informações relativas à gestão eficaz, econômica e ambiental.

Normas observadas

IEC 60079-0:2007

EN 60079-0:2009

IEC/EN 60079-1:2007

IEC 60079-31:2008 + Corrigendum 1:2009

EN 60079-31:2009

Transporte, armazenamento

AVISO

Risco de danos à entrada de cabo por transporte ou armazenamento incorretos.

- Transporte e armazenamento permitidos somente na embalagem original.

Montagem, instalação e colocação em funcionamento

ATENÇÃO

Perigo de ferimentos graves por procedimento errado.

- Todos os trabalhos de montagem, desmontagem, instalação e colocação em operação devem ser realizados exclusivamente por técnicos autorizados.

Montagem / desmontagem

ATENÇÃO

Perigo de lesões graves devido a montagem incorrecta.

- Na montagem de equipamentos, devem-se observar a IEC/EN 60079-14 e demais normas e diretrizes de instalação nacionais em vigor.
- Orifícios em que condutores de fios são encaixados devem preencher os requisitos mínimos da IEC/EN 60079-1, Parágrafo 5.2 (Tabela 1 ou 2). Observar os comprimentos mínimos e larguras de ranhura.
- Ao instalar cabos em zonas Ex, observar as disposições de instalação em zonas sujeitas a explosão.
- Selecionar a qualidade dos cabos de forma que correspondam às exigências térmicas e mecânicas da área de utilização.

Nota

A montagem da luva de encaixe é realizada normalmente da área d para fora. Como versão especial, a entrada de cabo pode ser encaixada pelo lado de fora.

Na montagem, observar:

- Devem-se utilizar ferramentas apropriadas.
- Verificar se as entradas de cabo estão em perfeito estado.
- Fixar a entrada de cabo no equipamento elétrico de forma que esteja protegida contra torção e afrouxamento. Acessórios usuais: cola, anel de segurança etc. Montagem, ver página 3.
- Na aplicação de um aparafusamento de cabos para cabos blindados, introduzir somente cabos firmemente instalados.

Instalação

Na instalação, observar:

- A conexão dos fios deve ser protegida na área com risco de explosão por um invólucro de uma classe de proteção contra ignição em conformidade com a norma IEC/EN 60079-0.
- Não cablar os fios necessários em terminais.

Colocação em funcionamento

Antes da colocação em funcionamento, verificar se:

- a montagem foi realizada devidamente.
- a instalação foi realizada devidamente.
- a entrada de cabo e os cabos não estão danificados.
- os fios estão conectados devidamente.
- a área de conexão está limpa.
- a conexão foi realizada devidamente.

Nota

As faixas de temperatura informadas aplicam-se a "instalação fixa dos fios". É imprescindível entrar em contacto com o fabricante para uma «instalação flexível».

Operação

PERIGO

Morte ou perigo de ferimento devido ao uso não conforme as especificações.

- A entrada de cabo só deve ser utilizada dentro dos limites técnicos informados (vide página 1).

Manutenção e conserto



Perigo de ferimentos graves por procedimento errado.

- Todos os trabalhos de manutenção e conserto devem ser realizados somente por técnicos autorizados.
- Deve-se observar a IEC/EN 60079-17.

Manutenção



Componentes danificados podem levar a acidentes graves.

- Verificar regularmente as entradas, vedações e cabos quanto a fissuras, danos e estabilidade.

O operador da entrada de cabo deve mantê-la no estado devido, operá-la devidamente e cuidá-la.

Consertos



A utilização de peças de reposição não originais pode levar a graves acidentes.

- Utilize apenas peças originais para reposições.

Entradas de cabo danificadas ou defeituosas não podem ser reparadas.

Elas devem ser trocadas, levando-se em conta este manual de operação.

Acessórios e peças de reposição

Vide o catálogo da BARTEC.

Descarte

Os componentes da entrada de cabo contêm peças de metal e plástico.

Portanto, para o descarte, os requisitos legais para lixo eletrônico devem ser cumpridos (por exemplo, descarte através de uma empresa de gestão de resíduos aprovada).

Endereço da assistência técnica

BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemanha

Tel.: +49 7931 597-0


Fax: +49 7931 597-119

Montagem




As entradas de cabo nas figuras representam exemplos de todas as entradas de cabo.

Tipo 07-925-...../..... hasta 07-928-...../..... (encaixe)

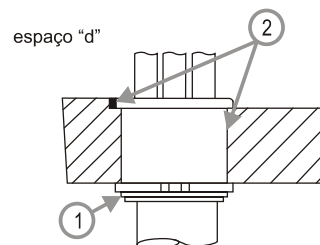

- 1 Anel de segurança
- 2 Protecção anti-torção
 - mediante colagem
 - mediante aplicação da união numa superfície, isto é, sem colagem

Tipo 07-929-...../..... (encaixe com flange de fixação)

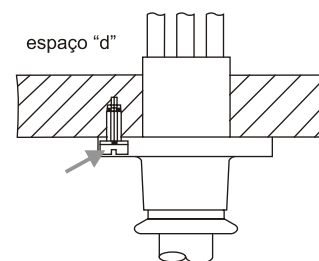

Protecção anti-torção e afrouxamento mediante parafusos especiais com arruela de pressão.

Erklärung der Konformität
Declaration of Conformity
Attestation de conformité

Nº 01-9200-7C0003

BARTEC

BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Germany

Wir	We	Nous
BARTEC GmbH,		
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	declare under our sole responsibility that the product	attestons sous notre seule responsabilité que le produit
Ex d Leitungseinführung	Ex d cable entry	Entrée de câble Ex d

Typ 07-925*-**/**** bis 07-929*-****/******

auf das sich diese Erklärung bezieht den Anforderungen der folgenden Richtlinien (RL) entspricht	to which this declaration relates is in accordance with the provision of the following directives (D)	se référant à cette attestation correspond aux dispositions des directives (D) suivantes
ATEX-Richtlinie 94/9/EG	ATEX-Directive 94/9/EC	ATEX-Directive 94/9/CE
und mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt	and is in conformity with the following standards or other normative documents	et est conforme aux normes ou documents normatifs ci-dessous


EN 60079-0:2009 EN 60079-1:2007	EN 60079-31:2009
--	-------------------------

Kennzeichnung	Marking	Marquage
II 2 G Ex db IIC II 2 D Ex tb IIIC		
Verfahren der EG-Baumusterprüfung / Benannte Stelle	Procedure of EC-Type Examination / Notified Body	Procédure d'examen CE de type / Organisme Notifié

PTB 03 ATEX 1197 U
0102 PTB, Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, D

0044

Bad Mergentheim, den 26.03.2014


ppa. Ewald Warmuth
Geschäftsleitung / General Manager

03-0383-0289

01-9200-7D0002-12/13-STVT-308788